Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello "Copia Controlada" en el mismo)

1. Objeto

Definir los pasos y el material necesarios para efectuar el enclavamiento y señalización de todas fuentes de energía que entrañen un riesgo.

2. Alcance

Aerogeneradores AW1500.

3. Descripción

Para asegurar que la góndola gire sin consentimiento expreso por los técnicos que están trabajando en la máquina mediante los motores de yaw es preciso consignar la alimentación de estos equipos, tal y como se comenta a continuación.

3.1. Motores de Yaw

Una vez en el armario top, abrir el magnetotérmico Q100 y consignarlo según se indica a continuación. Una vez realizado, comprobar mediante la pantalla táctil que el giro está deshabilitado.

Armario Top

Habitáculo del armario Top abierto. Sobre la imagen el magnetotérmico que se deberá consignar.

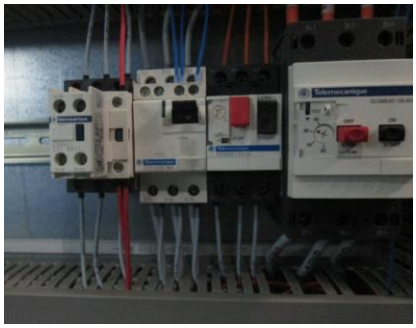

Magnetotérmico cerrado, en condiciones de servicio.

Magnetotérmico abierto.

Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello "Copia Controlada" en el mismo)

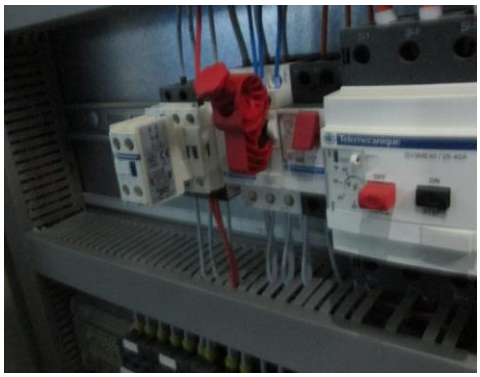

Instalación del sistema de bloqueo con el magnetotérmico abierto.

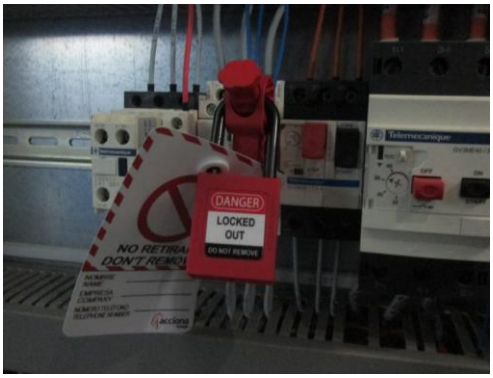

Consignación del magnetotérmico abierto

Material usado: TBUD, candado LOTO y
Señalización de la consignación cumplimentada.